

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на

МАШИНЫ РУЧНЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ
(РАДИАЛЬНЫЕ)
ИП-2009



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмошлифмашины — инструмент, предназначенный для шлифования и полирования металлических, цементных, гранитных, мраморных, керамических и других поверхностей, зачистных работ по металлу, снятия фасок и зачистки сварных швов, резания стальных профилей и труб, при выполнении отделочных, монтажно-сборочных и других видов работ. Широкое применение пневмошлифмашины нашли в таких областях как строительство, металлургия, машиностроение, ремонтные мастерские, автомобильное производство, и т.д.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателей | Номинальное значение |
|--|----------------------|
| Диаметр шлифовального круга, (мм) не более | 63 |
| Посадочный размер шлифовального круга, (мм) | 20 |
| Рабочая скорость шлифовального круга, (м/с) | 40 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, (об/мин) | 12000 |
| Номинальная мощность на шпинделе, (кВт) | 0,44 |
| Удельный расход воздуха, (м ³ /мин), не более | 0,88 |
| Давление сжатого воздуха, (МПа; (кг/см)) | 0,5; (5) |
| Внутренний диаметр шланга, (мм) | 9 |
| Масса без шлифовального круга, (кг), не более | 1,8 |
| Габаритные размеры, (мм), не более: | |
| длина | 420 |
| ширина | 74 |
| высота | 65 |

Примечания:

Эксплуатация пневмошлифмашин ИП-2009 допускается при температурах от +40°С до -15°С.

Основным инструментом для шлифмашин ИП-2009 служат отбалансированные шлифовальные круги прямого профиля (Типа ПП-63х20х20 по ГОСТ 23182-78, с допустимой скоростью вращения 40 м/с).

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Машина ручная шлифовальная пневматическая радиальная ИП 2009 (Рис. 1) состоит из следующих основных узлов и деталей: защитного кожуха - 1; корпуса - 2; шпинделя - 3; ротационного пневмодвигателя - 4; центробежного регулятора - 5; рукоятки с пусковым устройством - 6; подшипников - 7, 8, 9.

Принцип работы:

при нажатии на курок пускового устройства, сжатый воздух поступает в рабочую полость пневмодвигателя и вращает ротор, передняя часть которого соединена со шпинделем машины, на котором установлен шлифовальный круг. Отпустив курок пускового устройства, доступ сжатого воздуха в пневмодвигатель прекращается и машина выключается.

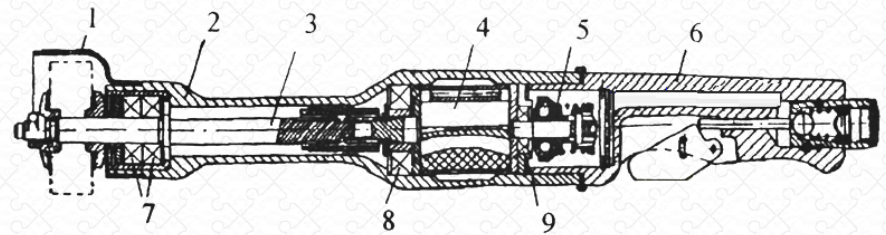


Рис. 1 Общий вид машины ИП-2009

1 - защитный кожух; 2 - корпус машины; 3 - шпindelь; 4 - ротационный пневмодвигатель; 5 - центробежный регулятор; 6 - рукоятка с пусковым устройством; 7, 8, 9 - подшипники № 60201 - 2 шт., № 60104, № 600018 ГОСТ 7242-81;

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом необходимо:

расконсервировать машину в следующем порядке:

- ветошью, смоченной в керосине, снять смазку с поверхности;

- вывернуть пробку из впускного отверстия машины;

- залить 15-20г турбинного масла марки Т22 ГОСТ 32-74 во впускное отверстие.

Присоединить машину к воздухопроводу и проверить надежность затяжки всех резьбовых соединений.

Включить машину на холостой ход в течение 10-20сек. Отключить машину.

Установить защитный кожух (Рис. 1), установить шлифовальный круг между фланцами и зафиксировать при помощи гайки.

Сжатый воздух, подаваемый в машину должен иметь чистоту не ниже 5-го класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. Сжатый воздух должен содержать турбинное масло марки Т22 ГОСТ 32-74 в количестве 3-4 капли на 1 м³ или другую смазку, по своим свойствам, не уступающую указанной.

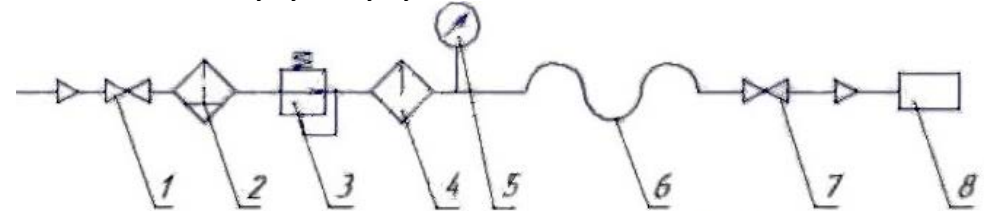


Рис. 2

Подготовка сжатого воздуха должна осуществляться воздухоподготовительной аппаратурой, приведенной на схеме (рис.2). На схеме указаны: 1 - кран; 2 - фильтр влагоотделитель; 3 - манометр; 4 - регулятор давления; 5 - маслораспылитель; 6 - гибкий воздухопровод; 7 - запорное устройство; 8 - пневмошлифмашина.

Порядок работы следующий:

- установить давление на входе в машину при помощи регулятора давления 0,5 МПа или 5кгс/см с допуском +10% в режиме шлифования;

- настроить маслораспылитель на подачу 3-4 капли турбинного масла Т22 ГОСТ 32-74 на 1 м³ воздуха.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
|---|-------------------------------|
| Ежемесячное технологическое обслуживание | |
| 1. Очистка машины от пыли и грязи | |
| 2. Проверка надежности затяжки резьбовых соединений | |
| 3. Проверка частоты вращения шпинделя на холостом ходу | 12000 об/мин допуск (-10%) |
| Периодическое техническое обслуживание | |
| 4. Выполнение работы ежедневного технического обслуживания перечень которых приведен выше | |
| 5. Смазка подшипники | Через 100 часов |
| 6. Замена лопаток | Через 200 часов |

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с машиной допускаются лица, обученные и аттестованные по правилам работы с пневматическими машинами и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Шланг к машине должен присоединяться при помощи хомутов.

На воздухопроводящем трубопроводе или гибком шланге, на расстоянии не более 3м от рабочего места, должно быть расположено запорное устройство или устройство для дистанционного управления запорным краном.

При работе с пневмошлифмашинами следует применять индивидуальные средства шумозащиты по ГОСТ Р12.4.208-99.

Общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.010-75.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить замену круга при наличии в системе давления сжатого воздуха !

Производить накладку, разборку и другие работы, по обслуживанию машины не отсоединив ее от воздухопровода.

Переходить с одного участка на другой с работающей машиной.

Работать машиной без защитного кожуха.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машина ручная пневматическая ИП-2009 – 1шт;
защитный кожух -1шт;
нипель – 1шт;
паспорт – 1шт.

8. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

При длительных перерывах в работе пневмошлифмашины необходимо хранить в помещении с температурой от +5°С до +25°С и влажностью воздуха не более 70%. Для указанных условий хранения в пневмошлифмашину через впускное отверстие необходимо залить 15-20г консервационного масла К-17 ГОСТ 10877-76 и один раз кратковременно включить на холостом ходу.

При других условиях хранения необходимо подвергнуть консервации по ГОСТ 9.014-78, ВЗ-1..

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средний ресурс до первого ремонта не менее 500 часов. Установленная безотказная наработка менее 225 часов.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня получения покупателем машины, но не более 500 часов работы.

Дата продажи: « ___ » _____ 20___ г.

Представитель продавца: _____
(подпись)

Представитель покупателя: _____
(подпись)